

Telex : 0535 - 2424 RDSO -IN
Fax : 91-0522-2450374
Telephone : 2450374 & 2451200
Telegram : 'RAILMANAK', Lucknow
e-mail : dell3@rdso.railnet.gov.in



भारत सरकार - रेल मंत्रालय
अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन
लखनऊ - 226011
Government of India, Ministry of Rlys.
Research, Designs & Standards
Organization, LUCKNOW - 226011

सं० ई एल/3.2.30

दिनांक 28.2.05
२३

मुख्य विद्युत अभियन्ता

- मध्य रेलवे, मुम्बई सी एस टी 400 001
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, बिहार 844101
पूर्व रेलवे, फेयरली प्लेस, कोलकत्ता 700 001
उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस, नई दिल्ली 110 001
उत्तर मध्य रेलवे, हारिंग रोड, इलाहाबाद 211 001
दक्षिण रेलवे, पार्क टाउन, चैन्नई 600 003
दक्षिण मध्य रेलवे, रेल नीलयम, सिकन्दराबाद 500 371
दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच, कोलकत्ता 700 043
पूर्व तटीय रेलवे, चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर / उड़ीसा। 751016
पश्चिम रेलवे चर्चगेट, मुम्बई -400 020
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर- 482001
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, विलासपुर -495004 / छत्तीसगढ़।

विषय - आशोधन सीट सं० ई0एल0आर0एस0/0336 /रिवीजन 0।

हिन्दी में अनुवाद की गई उपरोक्त आशोधन सीट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक- आशोधन सीट का
हिन्दी अनुवाद।

६॥
।हरि नारायण।
कृते महा निदेशक/विद्युत

प्रति -

हिन्दी अनुभाग

संलग्नक- आशोधन सीट का
हिन्दी अनुवाद।

0/८
अश्विनी
शरीतवशी
२३/०५

03064

पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक	फाइल सं० ई०एल० 3.2.30 दिनांक 14.2.05	आशोधन सीट सं० ई०एल०आर०एस०/0336 (रिवीजन '0')
------------------------	---	---

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रेल मंत्रालय

'1' से '0' नॉचों के बीच आर०जी०आर० के फसे होने पर डी०जे०/वी०सी०बी० बंद करने के कारण आर०जी०आर० के ओवर हीटिंग/जलने से बचाने के लिए वयू वी 62 ब्रांच के एस०एम०जी०आर० इन्टरलॉक सं० 89-90 की एस०एम०जी०आर० की सीरीज में इन्टरलॉक सं० 9-10 को लगाना ।

आशोधन सीट सं० ई०एल०आर०एस०/0336 (रिवीजन '0')

क्रम संख्या	संशोधन की तिथि	पुनरीक्षण

अनुमोदित 
कार्यकारी निदेशक / डिप्टी

द्वारा बनाया गया रजय कुमार	द्वारा जाँचा गया राजेश कुमार
-------------------------------	---------------------------------

03065

1.0 उद्देश्य

1.1 एस0एम0जी0आर0 ('1' से '0' नॉच तक घटते हुए) के 320° रोटेशन पर एल0एस0जी0आर0 चमकना चाहिए । इस कोण पर एस0एम0जी0आर0 स्टिक नहीं होगा और एल0एस0जी0आर0 की चमक से यह सुनिश्चित होता है कि एस0एम0जी0आर0 '0' नॉच पर है और इस कोण पर सी0जी0आर0 2 खुलता है और आर0जी0आर0 सर्किट से बाहर हो जाता है ।

1.2 कानपुर विद्युत लोको श्रेड ने लोको परीक्षण के दौरान यह देखा है कि इंटरलॉक नं0 89-90 एस0एम0जी0आर0 लगभग 200° व 210° के रोटेशन पर बंद होता है । यह कैम्प प्रोफाइल में समय से पहले घिसाव के कारण होता है और एल0एस0जी0आर0 का बल्ब जी0आर0के0 '0' नॉच के बजाय '1' व '0' के बीच में होने से जल जाता है । दूसरे रेलवे ने भी इस तरह की समस्याओं का अनुभव किया है । इन परिस्थितियों में यदि एस0एम0जी0आर0 '1' से '0' के बीच स्टिक भरता है और एल0एस0जी0आर0 जल जाता है जिससे ड्राइवर को गलत निदेश मिलता है कि एस0एम0जी0आर0 '0' नॉच पर है । इन क्षणों में यदि आई. सी0डी0जे0 होता है तो ड्राइवर वी0सी0बी0 बंद करने के लिए क्यू-44 को वेंज करता है जिसके परिणाम स्वरूप आर0जी0आर0 में ओवर हीटिंग होती है ।

1.3 आर0जी0आर0 को ओवर हीटिंग/जलने से बचाने के लिए इंटरलॉक नं0 9-10 जो कि अतिरिक्त है को क्यू वी 62 बांच के इंटरलॉक नं0 89-90 के सीरीज में लगाते हैं ऐसा करने से एल0एस0जी0आर0 तभी जलेगा जब एस0एम0जी0आर0 निश्चित रूप से '0' नॉच पर होगा ।

2.0 इस समय की व्यवस्था

आवजलरी इन्टरलॉक सं० 89-90 वयू बी 62 बांच में लगा हुआ है । इन्टरलाक नं० 89-90 तभी बंद होता है जब यह '1' से '0' पर आता है तथा '1' और '30' नॉच के बीच खुला रहता है । इस समय की सर्किट व्यवस्था संलग्न डाइंग नं० एस०के०ई०एल० 4692 में दिखाया गया है ।

3.0 आशोधित व्यवस्था -

वयू बी 62 बान्च के मौजूदा इन्टरलॉक 89-90 के सीरीज में इन्टरलॉक सं० 9-10 (केवल फुल नॉच पर ही बन्द होता है) को कनेक्ट किया गया है । यह आशोधित व्यवस्था (संलग्न डाइंग सं० एस०के०ई०एल 4692 में दिखायी गयी है) से यह सुनिश्चित होगा कि एल०एस०जी०आर० तभी चमकेगा जब एस०एम०जी०आर० '1' से '0' नॉच तक कम होते समय वास्तविक रूप से 320° तक रोटेट करता है और बीच में कहीं स्टक नहीं करता ।

4.0 लागू रेल इंजन श्रेणी -

सभी परम्परागत टैप चेंजर रेल इंजनों में ।

5.0 आवश्यक सामग्री -

40 से०मी० लम्बा, 2.5 वर्ग मि०मी० के इलास्टोमेरिक कन्ट्रोल केबिल

6-0 फालतू सामग्री -

कुछ नहीं ।

7.0 संदर्भ -

ई०एल०एस०/कानपुर, उत्तर मध्य रेलवे और मैसर्स बी०टी०/बडोदरा का

दिनांक 16.12.2004 का संयुक्त नोट ।

03066

8.0 डाइंग आशोधन -

संलग्न डाइंग सं० एस०के०ईल 4692 के अनुसार ।

9.0 अनुपालन एजेन्सी -


सभी विद्युत लोको शैड/शाप तथा सी०एल०डब्ल्यू ।



हरि नारायण ।

कृते महा निदेशक/विद्युत

STATUS	ALT.	REF. NO.	DESCRIPTION	APP. BY	DATE

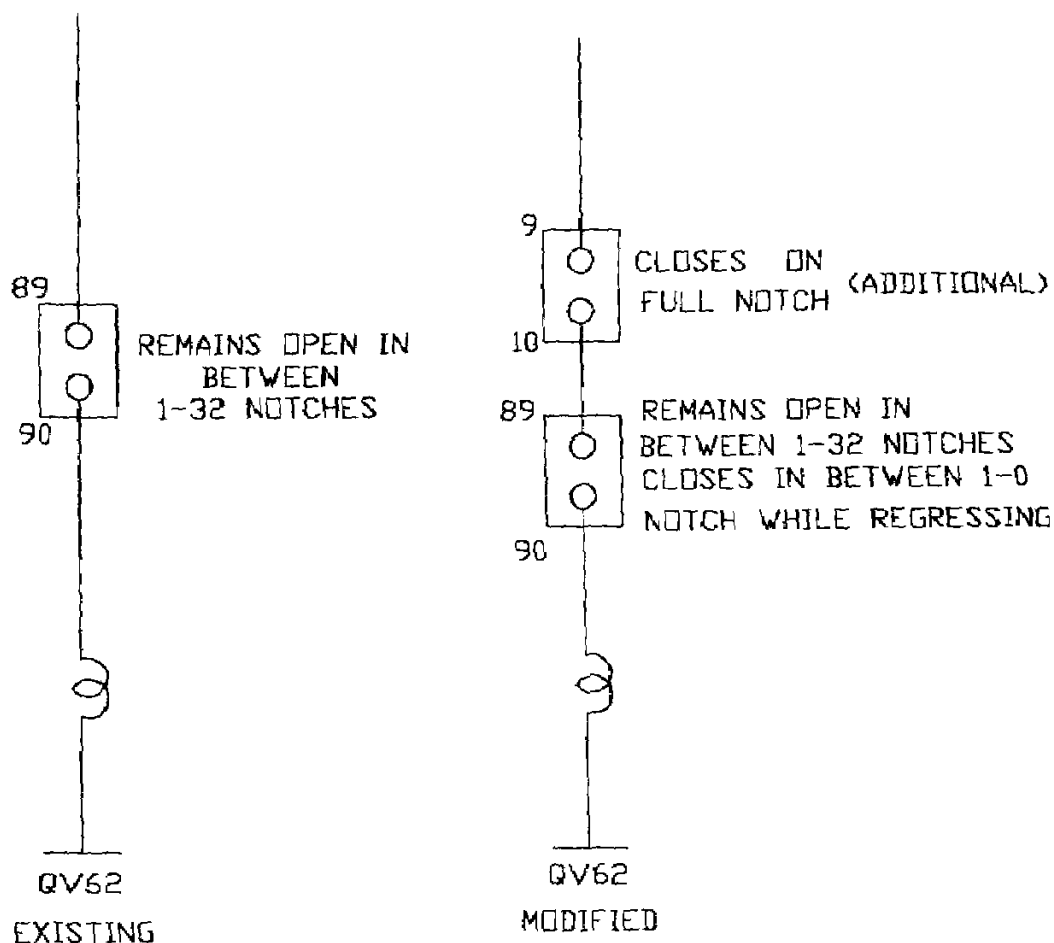

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DETAIL DRG. NO.	NOS.	MATL	SPEC
REF:-			SCALE:-	APPROVED BY:- <i>[Signature]</i>		
PROVISION OF ADDITIONAL I/L No. 9 & 10 IN QV-62 BRANCH			FIRST ISSUED:-			
RDSO ELEC DTE			SUPERSEDES:-			
SKEL-4692			SUPERSEDED BY:-			

03067